



מספר דו"ח	תאריך משלוח הדו"ח	תאריך ביצוע הסקר	סוג הסקר
10526	28.6.2015	25.5.2015	מדידה קצרת מועד - ELF

לכבוד :

ד"ר נופי-נעמה מונה – מרכזת קרינה אלקטרומגנטית.

איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה.

רחוב מושלי 7.

חיפה

גברתי, שלום רב.

הנדון: **מדידה קצרת מועד של צפיפות השטף המגנטי הרגעי הנובע ממערכת החשמל
בגן הילדים "רקפת" בטבעון**

1. מבוא.

- 1.1 ביום שני ה-25 במאי 2015 מדידה קצרת מועד של עוצמות צפיפות השטף המגנטי, הנובע ממערכת החשמל וממקורות קורנים אחרים הקיימים בגן הילדים או בסמיכות אליו.
- 1.2 תוצאות המדידה מראות שערכי השדה המגנטי שנמדדו בקרבת ארון החשמל ובקרבת מקורות קרינה אחרים, עומדים בתחום הערכים שנקבעו על-ידי המכון הבינלאומי לחקר הסרטן והמקובלים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות כערכים שאינם טומנים בחובם סיכונים בריאותיים.
- 1.3 המקומות בהם נמדדו ערכים גבוהים מהמומלץ, מודגשים בטבלת המדידות ולגביהם מפורטות בסעיף 9 התייחסות והמלצות במידה ויש לפעול להפחתת חשיפת ילדי גן הילדים ואנשי הצוות לשדה המגנטי.
- 1.4 ממצאי סקר זה, המפורטים בטבלת המדידות שבסעיף 6, הם ערכי השדה המגנטי שנמדדו **נכון למקום, לזמן ולתנאים** בהם נערך הסקר.
- 1.5 ערכי השדה המגנטי משתנים כל העת בהתאם לצריכת הזרם במערכת החשמל.

2. פרטי הזמנת הסקר.

שם מזמין	דר" נופי-נעמה מונה- מרכזת קרינה אלקטרומגנטית
כתובת המזמין	רחוב מושלי 7, חיפה
טלפון/טלפון נייד	050-3910094
דואר אלקטרוני	mounan@envihaifa.org.il
תיאור המבנה או האתר בו בוצע הסקר	גן ילדים "רקפת"
כתובת המבנה או האתר בו בוצע הסקר	רחוב פיש 22 טבעון
שעת ביצוע המדידות	11: 30
נלווים בעת ביצוע הסקר	הגנת לימור והסייעות אב הבית – מאיר דרי, 052-6713600
תנאי מזג האויר	בהיר וחם

3. פרטי ההיתרים שבידי המודד.

היתרים				שם ושם משפחה
תוקף עד 20.3.2018	ELF 5038-01-4	תוקף עד 20.3.2018	RF 5038-01-6	שמעון לי-מור

4. פרטי ציוד המדידה.

היצרן	מודל וחיישן	רגישות	תחום תדרים	מספר סידורי	תוקף הכיול	מעבדת הכיול
AlphaLab Inc.	UHS2 חיישן מובנה	0.1-2000 mG	10Hz-3kHz	389	15.5.2017	היצרן

ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770

5. אפיון שיטת המדידה ואפיון מיקום המדידה

<p>המדידות בוצעו תוך שימוש במד עצמת שדה מגנטי מכויל, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.</p>	<p>שיטת המדידה במהלך הסקר</p>
<p>א. המדידות בוצעו בגובה 1 מ' מעל הקרקע בכל נקודות המדידה. בנקודות בהן בוצעה מדידה בגובה אחר צוין הגובה בטבלת המדידות.</p> <p>ב. המרחקים האופקיים בטבלת המדידות נמדדו בעזרת מט"ל או חושבו והם המרחקים מהמקור השדה המגנטי הקרוב לנקודת המדידה.</p> <p>ג. על פי ההנחיות המעודכנות של המשרד להגנת הסביבה, בוצעו בגן הילדים מדידות בכל פינות היצירה והמשחק שבגן, ובכלל זה בחצר הפעילות.</p> <p>ד. מערכת המיזוג ודוד המים החמים הופעלו ליצירת עומס מרבי במערכת החשמל.</p>	<p>תנאי ביצוע הסקר באתר</p>
<p>בניין דו אגפי חד קומתי בו פועלים שני גני ילדים. לגן מרחב פעילות במקלט (כיתת חוגים) שבקומה התחתונה</p>	<p>תיאור האזור בו נערך הסקר</p>
<p>א. מערכת החשמל מוזנת ארון החשמל המשותף עם הגן הסמוך. ארון החשמל הראשי המותקן במבואת הבניין בקומה התחתונה</p> <p>ב. במקלט המשמש כמרחב פעילות (כיתת חוגים) מותקן לוח חשמל סמוך לכניסה.</p>	<p>מקורות השדה המגנטי שאותרו</p>
<p>מצלמה, מד טווח לייזר, מצפן.</p>	<p>ציוד נלווה לצורך ביצוע הסקר</p>

ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
 טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770

6. תוצאות המדידה

6.1. טבלת המדידות.

#	תיאור מקום המדידה	עצמת השדה המגנטי [mG]	גובה המדידה [מטר]	מרחק ממקור השדה [מטר]
1.	באולם הגן	0.2	1	-----
2.	במשחקה	0.3	1	-----
3.	ברחבת הפעילות	0.2	1	-----
4.	בפינת הבובות	0.2	1	-----
5.	בפינת הבישול	0.3	1	-----
6.	ברחבת היצירה והאוכל	0.2	1	-----
7.	ברחבת היצירה והאוכל	0.3	1	-----
8.	במרכז מטבח הגן	0.3	1	-----
9.	במטבח הגן על השיש	0.3	1	-----
10.	בפינת המחשב	0.4	1	-----
11.	בפינת הלמידה	0.2	1	-----
12.	ברחבת הריכוז	0.2	1	-----
13.	ברחבת הריכוז	0.2	1	-----
14.	במקלט	7.7	1	0.3
15.	בכניסה מול לוח החשמל	2.0	1	0.7
16.	במרכז המקלט ליד מתקן הטיפוס	0.5	1	-----
17.	ליד השולחן הגדול	0.3	1	-----
18.	ליד השולחן הקטן	0.3	1	-----
19.	ליד ארגז הכדורים	0.4	1	-----
20.	בפינת הקוביות	0.3	1	-----


ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
 טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770

7. צילומים ותרשימים מאתר הבדיקה.

7.1. תרשימים.

תרשים 1: תיאור בניין גן הילדים

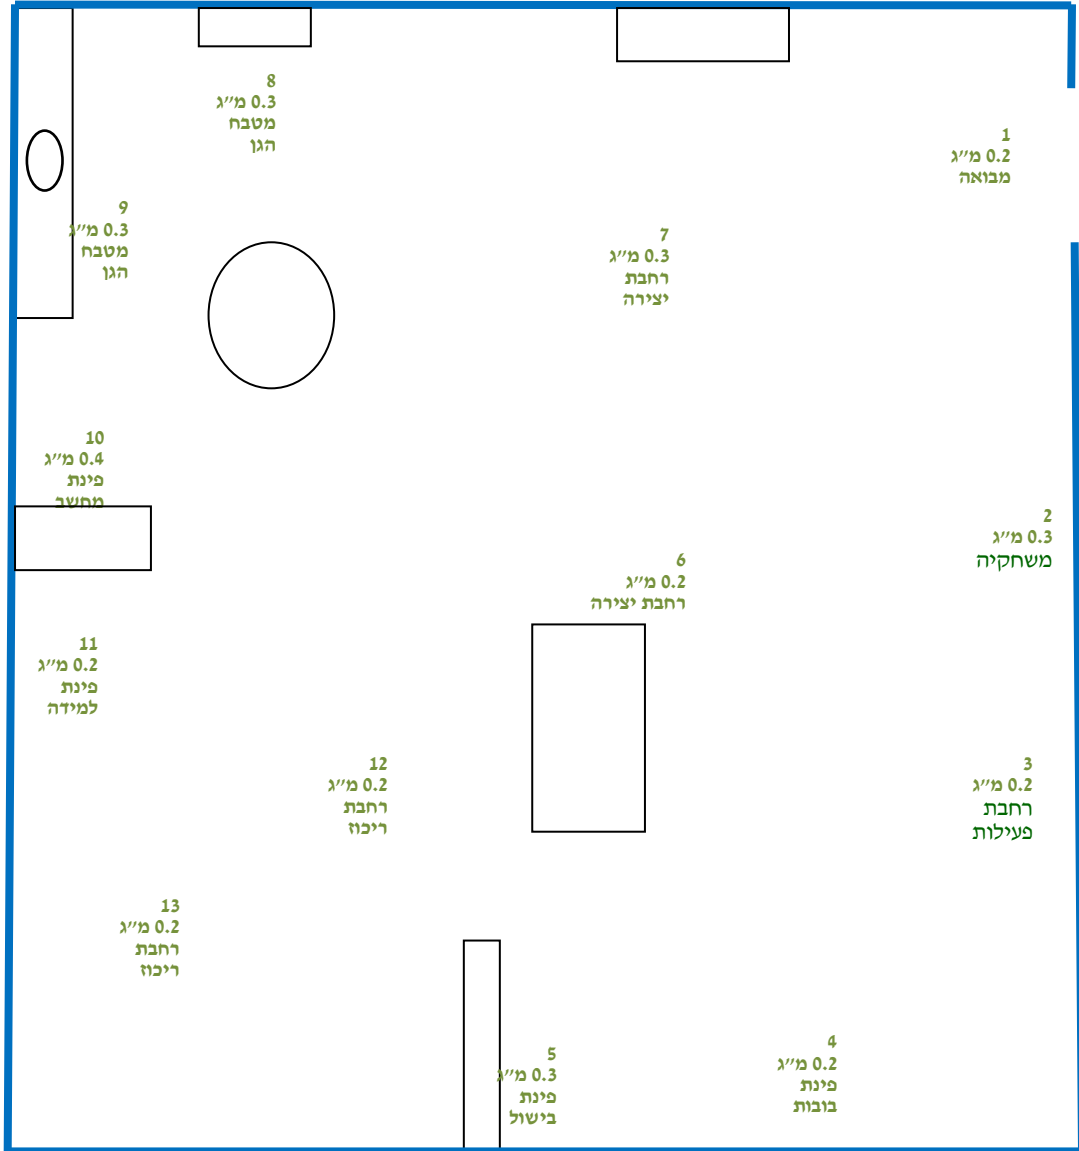

ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770

7.2. צילומים.

תמונה 1 : לוח החשמל



תמונה 2 : אולם הגן



תמונה 3 : חצר הפעילות



ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770

תמונה 4 : המקלט- מרחב הפעילות



8. סיכום הדו"ח.

8.1.1. ברחבי אולם גן הילדים בכל פינות היצירה והמשחק ובחצר הפעילות נמדדו ערכי שדה מגנטי נמוכים העומדים בדרישות משרדי הבריאות והגנת הסביבה והמקובלים ככאלה שאינם טומנים בחובם סיכונים בריאותיים.

סוף הדו"ח

בכבוד רב,

מבצע המדידות ומאשר הדוח :

לימור שמעון

מודד מוסמך

9. הצעות והמלצות להפחתת החשיפה לשדה המגנטי.

9.1.1. במקלט המשמש כמרחב הפעילות של הגן, בקרבת לוח החשמל, נמדד ערך גבוה מהמלצות המשרד להגנת הסביבה. האזור משמש למעבר בלבד ולא נמצא צורך לבצע פעולות כל שהן להקטנת להפחתת עוצמות עצמת השדה המגנטי באזור זה.

ניצנים לחיות בסביבה בריאה

כתובת: רחוב דרור 19 חיפה. דוא"ל: shimonmorely@gmail.com
טלפון: 077-3015300 נייד: 054-9022770